


## HAPERO Repair Center

- HAPERO Elektronikkomponenten
  - HAPERO Anlagensoftware
    - IT – Anlagentechnik

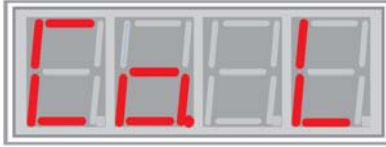

### Pellets Kessel Serie 2013

#### Service Meldung ab Builder Version 287

Wenn es während des Abbrandes (heat), mindestens 5-mal zu einem Schneckenstopp wegen Luftmangels kommt, erscheint die Meldung Co. L.

Hier handelt es sich um keinen Luftmassensensor Fehler, sondern um ungenügend Verbrennungsluft. Das kann vielleicht bedeuten, dass ein Service zu machen ist, oder

- Aschenlade voll
- Wärmetauscher verstopft
- Anschluss Kessel zu Kamin
- Externe Luftansaugung (zu lange, zu viele Ecken, über Kamin, etc.)
- Brenner geht über weil zu viel Pellets
- etc.

freundlichen Grüßen

HAPERO Re<sup>2</sup> Team